


T : table에 요하는 시간,  $V_c$  : cutting 속도,  $V_r$  : return 속도, S : table 행정이라하면 다음과 같은 관계식이 성립한다.

$$T = \frac{S}{V_c} + \frac{S}{V_r} + c$$

$\frac{S}{V_c}$  : cutting 동안의 시간  
 $\frac{S}{V_r}$  : return 동안의 시간  
 c : 정수

table의 왕복운동을 그림으로 나타내면 다음과 같다.

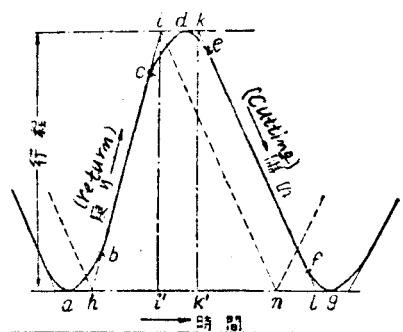

- a-b: a에서 부터 출발하여 b점에서  $V_r$ 의 속도로 된다.
- b-c:  $V_r$ 로 return 한다.
- c-d:  $V_r$ 의 속도에서 점점 감소하여 d점에서 속도가 0이 된다.
- d-e: d점에서 속도가 점점 증가하여 e점에서 속도가  $V_c$ 의 속도가 된다.
- e-f:  $V_c$ 의 속도로 cutting 한다.
- f-g: 속도가 점점 감소하여 g점에서 0이 된다.

위의 그림에서 bc를 연장하여  $hi'$ 로 하고, ef를 연장하여  $k'l'$ 로 하면


$$\frac{S}{V_r} : hi', \quad \frac{S}{V_c} : k'l' \text{ 이 되며 전체 왕복시간이 } ag\text{이므로 상수 } c \text{를 구해보면}$$

$c = ah + l'k' + lg$  가된다. 이론적인 평삭기에서는  $c=0$ 이며, 왕복운동은  $hi'$ 의 날카로운 삼각형을 이룬다.

따라서 시간효율  $\mu$ 는  
다음과 같이된다.

$$\mu = \frac{\frac{S}{V_c} + \frac{S}{V_r}}{\frac{S}{V_c} + \frac{S}{V_r} + c} \times 100 \%$$

여기서  $\mu$ 와 S와의 관계가 다음그림의 직각삼각형으로 표시된다.

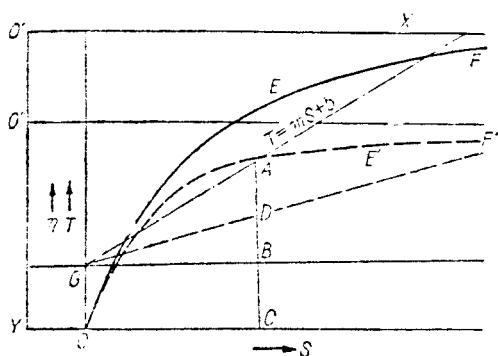

S가 크면 시간효율이 높다. 따라서 table을 길게, 절삭물을 총으로 길게놓고 절삭하면 좋다.

또  $\frac{S}{V_r}$ 는 비절삭시간이므로 순수절삭시간 효율  $\mu'$ 는 다음과 같다.

$$\mu' = \frac{\frac{S}{V_c}}{\frac{S}{V_c} + \frac{S}{V_r} + c} \times 100 \%$$

결국  $V_r$ 이 크면 효율이 크게 된다.

반대로 생각해서  $S/V_r$ (return행정)의 시간에 절삭을 행하여 시간효율을 높이는 생각도 있다.

1) 공구대에 2개의 바이트를 설치하여 하나는 원래의 절삭과정에서, 다른하나는 return 과정에서 사용한다.

2) 하나의 바이트로 행정의 끝부분에서  $180^\circ$  회전시켜 return과정에서 절삭한다. 그러나 어느쪽도 왕복이외에는 사용이 부적합하며 절삭력의 방향이 변화하기 때문에 공구를 견고하게 부착해야하며 거의 사용되지 않는다.